


オイル警告灯

オイルタンク内のオイルが少なくなると点灯します。点灯したら、ホンダウルトラ2スーパードル（分離給油用＝青色）を補給してください。

オイル警告灯点灯時容量：約0.25 ℓ

注意

- 数秒たってもオイル警告灯が消えない場合は、オイルが少なくなっています。早めに推奨オイルを補給してください。

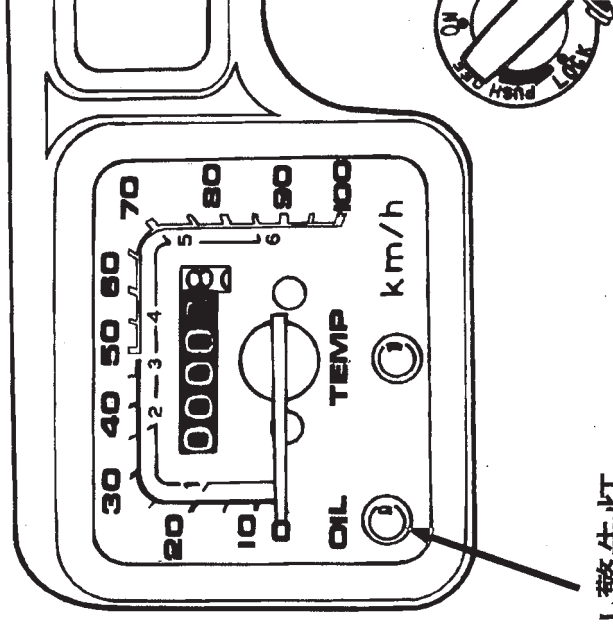

オイル警告灯